### DIR 02 Centro de transformación subterráneo




#### 1 OBJETO

Proporcionar, tanto a los trabajadores propios, como a las empresas que acceden a las instalaciones, la información de riesgos y medidas preventivas, así como las medidas de emergencia a aplicar en caso de urgencia, de las instalaciones tipo de UFD Distribución Electricidad S.A. (en adelante UFD) Esta información, juntamente con el Estudio/Estudio Básico de Seguridad y Salud, o según proceda, con los documentos de Seguridad y Salud entregados a la firma del contrato también será utilizada por las empresas que realizan obras o prestan servicios a UFD para la redacción del Plan de Seguridad y Salud, el documento de Evaluación de Riesgos y Planificación de Medidas Preventivas (PMP) o el Documento de Gestión Preventiva en obras (DGPO) según corresponda.

#### 2 DEFINICIONES

#### 2.1 Descripción de la instalación.

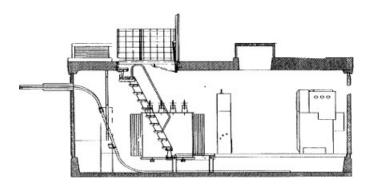

Instalación provista de uno o varios transformadores reductores de Alta Tensión (tensiones 15 kV o 20 kV) a Baja Tensión (230 V/400 V), con la aparamenta precisa y protegidos bajo envolvente subterránea.

Esta envolvente subterránea puede ser compacta de hormigón o convencional de obra civil, y está situada en espacios abiertos (calles, zonas ajardinadas, etc.) cuyo acceso para las personas se realiza a través de trampilla metálica abatible, con losa practicable para el acceso de máquinas y huecos de ventilación para entrada de aire.

La acometida se realiza por cable subterráneo.

Puede existir una sola línea de llegada de alimentación, dos líneas de alimentación procedentes de la misma subestación o la menos frecuente de dos líneas de alimentación procedentes de dos subestaciones diferentes.

Las celdas de MT pueden ser de obra civil (convencionales) o prefabricadas con envolvente metálica (blindadas) combinándose estas últimas con diferentes tecnologías de extinción del arco eléctrico.

### DIR 02 Centro de transformación subterráneo



#### 2.2 Características de la instalación.

La instalación está compuesta por los siguientes elementos:

Envolvente exterior subterránea que puede ser de:

- Obra civil, con tabiquería interior de ladrillo, ventilación horizontal mediante rejillas.
- Hormigón prefabricado con armadura de mallazo electrosoldado equipotencial, con pre huecos para la entrada de cables y ventilación horizontal (mediante rejillas o chimeneas). La cubierta formada por una estructura de hormigón armado, que cierra la envolvente.

#### Línea de entrada/salida formada por:

Tres conductores aislados, unipolares y de tensión U.

#### Aparamenta de Media Tensión.

**Seccionador:** Aparato mecánico de conexión que, por razones de seguridad, en posición de abierto, asegura una distancia de seccionamiento que satisface las condiciones especificadas. No tiene poder de corte por lo que puede abrir o cerrar un circuito cuando es despreciable la corriente a interrumpir o establecer.

**Interruptor-seccionador:** Aparato mecánico de conexión dotado de poder de corte capaz de establecer, soportar e interrumpir intensidades en condiciones normales del circuito. En posición de abierto establece una distancia de seccionamiento que satisface las exigencias de seguridad especificadas para un seccionador.

**Interruptor automático:** Aparato mecánico de conexión, capaz de establecer, soportar e interrumpir corrientes en condiciones anormales especificadas del circuito tales como las de cortocircuito.

**Fusibles:** Bastidor de fusibles de alta capacidad de ruptura con percutor que se utiliza como elemento combinado conectado en serie con los elementos anteriores y que permite limitar el valor máximo de la corriente de cortocircuito que afecta a la instalación.

Seccionador de puesta a tierra: Aparato mecánico de conexión utilizado para poner a tierra una parte de un circuito, capaz de soportar durante un tiempo especificado corrientes anormales como las de cortocircuito, pero no previstos para soportar la corriente en las condiciones normales de explotación.

La aparamenta de media tensión se organiza en celdas que según su función se clasifican en:

Celda de entrada/salida: conjunto formado por un seccionador de línea, un interruptor de línea y un seccionador de puesta a tierra.

En las instalaciones existentes se pueden encontrar variaciones a esta configuración.

- No existencia de seccionador de puesta a tierra, siendo necesaria la utilización de equipos portátiles de puestas a tierra adecuados al nivel de tensión de la instalación.
- Celda de línea formada por un seccionador de línea sin interruptor.
- Celda de línea formada por un interruptor-seccionador.

**Celda de Protección de transformador:** conjunto formado por un interruptor-seccionador combinado con fusibles y un seccionador de puesta a tierra.

Celda de baterías de condensadores.

Celda de medida.

### DIR 02 Centro de transformación subterráneo



Interconexión entre la celda de protección y transformador

- De pletina de aluminio desnudo con conexión a los pasatapas de media mediante terminales roscados desnudos.
- De cable aislado con conexión a los pasatapas de media mediante terminales roscados desnudos o terminales enchufables aislados.
- En centros de transformación compactos y/o integrados esta interconexión no es accesible.

**Transformador de potencia:** De entrada en alta tensión (15/20 kV), salida en baja (230 V/400 V) y potencia máxima de hasta 1000 kVA. Recibe la alta tensión, la reduce, y mediante la línea puente de baja tensión conectan con el cuadro de baja tensión.

Interconexión entre transformador y cuadro de Baja Tensión: Conecta los pasatapas de baja tensión del transformador con el embarrado del cuadro de baja tensión. Puede ser de pletina de aluminio desnudo (embarrado de baja) o cable aislado para tensión nominal 1000 V. En centros de transformación compactos y/o integrados esta interconexión no es accesible.

**Cuadro de BT:** Formado por una envolvente de protección recibe la alimentación en BT procedente del transformador de potencia y distribuye en número determinado de circuitos individuales, generalmente cuatro. las alimentaciones a la red de BT.

En las instalaciones existentes se pueden encontrar diferentes configuraciones

- Interruptor general con bases portafusibles abiertas con fusible de cuchilla sin capacidad de corte en carga.
- Interruptor general con bases tripolares fusible-interruptor con dispositivo portafusible y posibilidad de desconexión unipolar en carga.
- Bases portafusibles de cualquiera de los tipos anteriores sin interruptor general de baja.
- Supervisor avanzado de baja tensión (SABT)

**Líneas de reparto en BT:** Cable aislado (puede existir cable convencional) para tensión nominal 1000 V. Saldrán N grupos según el número de líneas que se distribuyan. El número de cables por grupo será igual a cuatro para conducciones trifásicas (tres fases + neutro) y dos para la monofásica (una fase + neutro).

**Puesta a tierra de protección:** red de cable de cobre de 50 mm² de sección al que están conectadas todas las partes metálicas interiores del CT que normalmente están sin tensión.

**Puesta a tierra de servicio:** red de cable de cobre de 50 mm² de sección que se conecta al neutro en el cuadro de baja tensión.

Gestor de centros de transformación (GCT): El GCT y sus elementos asociados permiten la Telegestión (lectura y operación remota) de los contadores de cliente instalados aguas abajo en la red de Baja Tensión alimentada desde dicho Centro de Transformación (CT). Cada GCT estará constituido por uno o varios armarios en cuyo interior se encontrarán instalados distintos módulos y sus respectivos componentes: Módulo de comunicación, módulo de entradas digitales y módulo de gestión del trafo (concentrador/supervisor BT, Bornero de conexiones de trafo, etc.)

ARMARIO GCT



PE.03287–AX.17 DIR 02 Edición: 5 Fecha: 13/12/2021 Página: 3 de 13


# DIR 02 Centro de transformación subterráneo



### 2.3 Fotografías y esquemas.

Las fotografías y esquemas que se muestran seguidamente no presuponen tipo.

Esquema Unifilar de Centro de Transformación.

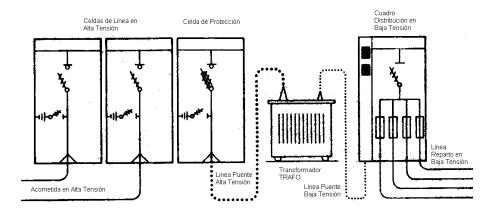









Acceso a centros de transformación subterráneos

# DIR 02 Centro de transformación subterráneo







#### Celdas convencionales





### Celdas blindadas







Cuadro distribución BT

# DIR 02 Centro de transformación subterráneo







Rejillas de ventilación y acceso maquinas

Ventilación CT Subterráneo Prefabricado

### 3 RIESGOS DE LA INSTALACION. MEDIDAS PREVENTIVAS

### 3.1 Caída de personas al mismo nivel. Medidas preventivas.

Riesgo	Caídas al mismo nivel.
Origen y forma	Acceso y permanencia en la instalación.
Medidas preventivas	Características de la instalación conforme ITC-RAT14 "Instalaciones
	eléctricas de interior".
	Observar que el pavimento se encuentra en buen estado y no existen
	restos de sustancias que puedan provocar caídas.
	Observar que el interior se encuentra libre de obstáculos.
	Señalizar y en su caso delimitar las zonas con riesgo de caída al mismo
	nivel.
	En zonas donde la iluminación no sea suficiente emplear equipos
	portátiles de alumbrado que garanticen los niveles adecuados para el
	trabajo a realizar.
	Notificar a los representantes de UFD las anomalías detectadas en las
	instalaciones que puedan repercutir en la seguridad de las personas o
	bienes, para la adopción de acciones correctoras.

PE.03287–AX.17 DIR 02 Edición: 5 Fecha: 13/12/2021 Página: 6 de 13

# DIR 02 Centro de transformación subterráneo



# 3.2 Caída de personas a distinto nivel. Medidas preventivas.

Riesgo	Caída a distinto nivel.
Origen y forma	Acceso trampillas y escaleras.
Medidas preventivas	Características de la instalación conforme ITC-RAT14 "Instalaciones eléctricas de interior".
	Observar que las trampillas y las escaleras de acceso se encuentran en buen estado.
	Comprobar que existen barandillas de protección cuando la trampilla se encuentre abierta. En aquellos casos que resulten necesario se vallará y
	señalizará la zona.
	La entrada en trabajos nocturnos deberá estar señalizada garantizando
	unas condiciones adecuadas de iluminación tanto en el entorno como en el interior de la instalación.
	Cuando el acceso al interior del centro de transformación se realice por
	escalas (ángulo de inclinación con respecto al suelo superior a 60°) y la
	diferencia de cota sea mayor de 3,5m desde el nivel de la calle al suelo
	interior del centro, se utilizarán sistemas anticaídas. Dicho sistema debe
	acoplarse a un punto de anclaje que proporcione la resistencia
	necesaria.
	Sólo deberá acceder una persona por la escalera o escala al mismo
	tiempo. No está permitido portar objetos o herramientas salvo que se
	disponga de cinturones adaptados para tal fin. En el ascenso o descenso
	se deben mantener siempre tres puntos de contacto (una mano y dos
	pies, o dos manos y un pie).
	En el caso de escaleras de mano, se debe asegurar su estabilidad
	mientras se realiza el ascenso o descenso.
	Para desembarcar a un lugar, la escalera siempre debe sobrepasar 1
	metro por encima del punto al que se quiere acceder.
	Notificar a los representantes de UFD las anomalías detectadas en las
	instalaciones que puedan repercutir en la seguridad de las personas o
	bienes, para la adopción de acciones correctoras.

PE.03287–AX.17 DIR 02 Edición: 5 Fecha: 13/12/2021 Página: 7 de 13

# DIR 02 Centro de transformación subterráneo



# 3.3 Caída de objetos. Medidas preventivas.

Riesgo	Caída de objetos.
Origen y forma	Desprendimientos y desplome de elementos de la instalación.
	Caída de herramientas durante la realización de trabajos a distinto nivel.
	Caída de objetos por la trampilla.
Medidas preventivas	Revisión previa del estado de la instalación.
	Utilización obligatoria de casco de seguridad y guantes de protección
	mecánica en el uso de herramientas.
	Utilización correcta y adecuada de las llaves u herramientas adecuadas
	para la apertura de las tapas del centro.
	Si el centro de transformación se encuentra en zonas de tránsito, se deben
	colocar dispositivos para impedir que caigan objetos.

## 3.4 Choques y golpes. Medidas preventivas.

Riesgo	Choques y golpes.
Origen y forma	Partes salientes de enrejados de protección, escaleras, etc. Canaletas de
	conducción de cables a baja altura.
Medidas preventivas	Utilización obligatoria de casco de seguridad.
	Utilización obligatoria de calzado de seguridad.
	Observar que existe una adecuada iluminación interior. En caso contrario
	emplear equipos portátiles de alumbrado que garanticen los niveles
	adecuados para el trabajo a realizar.
	Observar que los mecanismos de fijaciones y dispositivos de apertura de
	las tapas del centro de transformación están en buen estado.
	Notificar a los representantes de UFD las anomalías detectadas en las
	instalaciones que puedan repercutir en la seguridad de las personas o
	bienes, para la adopción de acciones correctoras.

### 3.5 Atrapamiento. Medidas preventivas.

Riesgo	Atrapamiento.
Origen y forma	Apertura y cierre trampillas de acceso.
Medidas preventivas	Utilizar las herramientas adecuadas (palancas, llaves, etc.) para abrir las tapas de acceso al centro de transformación.
	Utilización obligatoria de calzado de seguridad y guantes de protección mecánica.
	Notificar a los representantes de UFD las anomalías detectadas en las instalaciones que puedan repercutir en la seguridad de las personas o bienes, para la adopción de acciones correctoras.

PE.03287–AX.17 DIR 02 Edición: 5 Fecha: 13/12/2021 Página: 8 de 13

DIR 02 Centro de transformación subterráneo



# 3.6 Proyecciones. Medidas preventivas.

Diocas	Provincianos
	Proyecciones.
Origen y forma	Proyecciones líquidas o sólidas a alta temperatura provocadas por
	maniobras erróneas en aparamenta de MT y BT no blindada.
Medidas preventivas	Maniobras adecuadas a las características técnicas de la aparamenta según ITC-RAT6.
	Los trabajos se realizarán conforme las técnicas y procedimientos del RD 614/2001 juntamente con las normas y procedimientos de UFD. Se utilizarán en todo momento los equipos de protección necesarios frente al riesgo eléctrico: Casco con pantalla dieléctrica, guantes mecánicos, ignífugos y dieléctricos, ropa ignifuga que cubra todo el cuerpo, cabeza y cuello.

### 3.7 Riesgo eléctrico. Medidas preventivas.

Riesgo	Riesgo eléctrico por contactos directos o arco eléctrico.
Origen y forma	Contacto o proximidad con elementos en tensión: embarrados desnudos
	de AT, aparamenta de AT accesibles y conexiones a pasatapas de alta
	del transformador no protegidas.
Medidas preventivas	Pasillos y zonas de protección de acuerdo con la ITC-RAT14.
	Distancia en el aire entre elementos en tensión y entre estos y estructuras
	metálicas puestas a tierra conforme ITC-RAT12.
	Los trabajos se realizarán conforme las técnicas y procedimientos del RD
	614/2001 juntamente con las normas y procedimientos de UFD.
	Se utilizarán en todo momento los equipos de protección necesarios frente
	al riesgo eléctrico: Casco con pantalla dieléctrica, guantes ignífugos y
	dieléctricos, ropa ignifuga que cubra todo el cuerpo, cabeza y cuello.

Riesgo	Riesgo eléctrico por contactos directos o arco eléctrico.
Origen y forma	Contacto con partes activas de BT en tensión.
Medidas preventivas	Aislamiento de conductores y envolventes conforme REBT.
	Los trabajos se realizarán conforme las técnicas y procedimientos del RD
	614/2001 juntamente con las normas y procedimientos de UFD.
	Siempre que no se pueda garantizar el cumplimiento de las 5 reglas de
	oro, se utilizará, incluso con la instalación des energizada, los equipos de
	protección individual para trabajos en tensión en BT: Casco con pantalla
	dieléctrica, guantes mecánicos, ignífugos y dieléctricos, ropa ignifuga que
	cubra todo el cuerpo, cabeza y cuello.

Riesgo	Riesgo eléctrico por contactos indirectos.
Origen y forma	Puesta accidental en tensión de las masas metálicas del CT que
	habitualmente están sin tensión.
Medidas preventivas	Aislamiento de la instalación conforme IT-RAT 12.
-	Puesta a tierra de la instalación conforme ITC-RAT 13.
	Abrir los armarios posicionándose de forma lateral protegiéndose con
	la propia puerta.
	Se utilizarán en todo momento los equipos de protección necesarios
	frente al riesgo eléctrico: Casco con pantalla dieléctrica, guantes
	ignífugos y dieléctricos, ropa ignifuga que cubra todo el cuerpo, cabeza
	y cuello.

PE.03287–AX.17 DIR 02 Edición: 5 Fecha: 13/12/2021 Página: 9 de 13

# DIR 02 Centro de transformación subterráneo



### 3.8 Sobreesfuerzos. Medidas preventivas.

Riesgo	Sobreesfuerzos.
Origen y forma	Apertura y cierre de las trampillas de acceso.
Medidas preventivas	Cuando derivado del acceso a una instalación subterránea se deban
	levantar pesos (Ej. las tapas de centros de transformación subterráneos),
	dicha operación se realizará preferentemente con medios mecánicos y
	estos debe estar diseñados a tal fin. Estos medios se deberán actualizar
	si la tecnología evoluciona

### 3.9 Explosiones. Medidas preventivas.

Riesgo	Incendios y explosión.
Origen y forma	Sobrecalentamiento de la instalación. Formación de atmósferas con riesgo
	de incendio o explosión.
Medidas preventivas	Instalaciones de acuerdo con las condiciones para locales y edificios
-	establecidas en la ITC-RAT14.
	Instalación protegida conforme ITC-RAT09.
	Disponer en los vehículos de un mínimo de dos extintores de eficacia
	mínima 89B. Estos equipos deberán de estar accesibles, es decir, a una
	distancia que permita su uso inmediato en caso necesario.
	En general queda prohibido realizar operaciones de soldadura, corte de
	metal con disco o similares en el interior del centro de transformación salvo
	que se cuente con un permiso de trabajo específico en el que se
	establezcan las medidas preventivas adecuadas

### 3.10 Encierro involuntario. Medidas preventivas.

Riesgo	Encierro involuntario.
Origen y forma	Aislamiento o incomunicación en recintos cerrados.
Medidas preventivas	Instalaciones de acuerdo con las condiciones para locales y edificios
•	establecidas en la ITC-RAT14.
	Equipos de trabajo de dos personas como mínimo.
	Sistemas de comunicación con el exterior.

### 3.11 Agresión de animales. Medidas preventivas.

Riesgo	Agresión de animales.	
Origen y forma	Picaduras de animales e insectos. Presencia de roedores.	
Medidas preventivas	Realizar inspecciones previas para evitar este riesgo, Observando la zona	
	de trabajo para detectar presencia de animales, plagas de insectos y/o enjambres.	
	Comunicar a los responsables de UFD la presencia de enjambres en las instalaciones para que procedan a su retirada.	
	En caso de ser atacado por un ser vivo, actuar con rapidez en los primeros auxilios especificando el tipo de animal.	

PE.03287–AX.17 DIR 02 Edición: 5 Fecha: 13/12/2021 Página: 10 de 13

# DIR 02 Centro de transformación subterráneo



### 3.12 Exposición a temperaturas extremas y ventilación. Medidas preventivas.

Riesgo	Exposición a temperaturas extremas.	
Origen y forma	Exceso de temperatura en la instalación.	
Medidas preventivas	S Ventilación de acuerdo con lo establecido en la ITC-RAT14.	
	Observar que la ventilación natural es adecuada y no se encuentran	
	obstruidas las rejillas.	
	Evitar sobrecargas en la instalación.	
	Mantener un periodo de tiempo para aclimatarse al incorporarse al trabajo	
	por primera vez.	
	Limitar el tiempo de exposición a las personas expuestas y prever tiempos	
	de descanso e hidratación adecuada.	
	Frente a ambiente con calor:	
	-Empleo de extracción localizada o ventilación forzada.	
	-Ventilación general por convección natural.	

### 3.13 Iluminación. Medidas preventivas.

Riesgo	Iluminación interior.
Origen y forma	Falta de iluminación o iluminación deficiente.
Medidas preventivas	Iluminación de acuerdo con lo establecido en la ITC-RAT14.
	Colocación de interruptores de alumbrado en proximidad de las puertas
	de acceso.
	Reposición de luminarias en mal estado.
	Utilización de iluminación auxiliar cuando la fija sea insuficiente (linternas
	de mano, lámparas frontales, etc.) y que garanticen un nivel adecuado en
	función de la actividad a desarrollar.
	Notificar a los representantes de UFD las anomalías detectadas en las
	instalaciones que puedan repercutir en la seguridad de las personas o
	bienes, para la adopción de acciones correctoras.

# 3.14 Agentes químicos. Medidas preventivas.

Riesgo	Agentes químicos (Aceite Mineral dieléctrico).	
Origen y forma	Contacto con aceite mineral dieléctrico de aparamenta de Alta Tensión.	
Medidas preventivas	Seguir instrucciones y recomendaciones de la ficha de información para	
	el manejo de aceite dieléctrico	
	No debe realizarse acción alguna que suponga un riesgo personal o sin	
	una formación adecuada.	
	Teléfono de emergencia. Instituto Nacional de Toxicología 915620420	

PE.03287–AX.17 DIR 02 Edición: 5 Fecha: 13/12/2021 Página: 11 de 13

# DIR 02 Centro de transformación subterráneo



Riesgo	Agentes químicos (SF6).	
Origen y forma	Escape de gas en aparamenta con aislamiento en SF6.	
Medidas preventivas		
	manejo de SF6 y productos de descomposición.	
	Solo personal acreditado podrá realizar las operaciones con SF6.	
	Los_productos tienen que estar etiquetados correctamente, estar en su envase original.	
	APERTURA DE COMPARTIMENTOS DE GAS CON PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN	
	Preparar el equipo, vaciando los compartimentos e igualando presiones.	
	Esperar al menos una hora para que los productos de descomposición sólidos, si existen, se asienten	
	Dotar al personal con los equipos de protección necesarios	
	Abrir los compartimentos (una vez se haya comprobado la igualdad de presiones)	
	Si los compartimentos poseen absorbedores y son de fácil acceso, sacarlos y tirarlos inmediatamente	
	Rápidamente realizar la limpieza del polvo con aspirador y, en los lugares en los que no sea posible, frotando con trapos	
	Ventilar el compartimento, manteniendo la ventilación mientras dure e trabajo	
	AL FÍNALIZAR EL TRABAJO	
	NO TIRAR RESIDUOS CONTAMINADOS A LA BASURA	
	Los residuos contaminados junto con las bolsas del aspirador se deben embalar en bolsas de plástico dentro de bidones con etiquetas que	
	indiquen la contaminación. Estas bolsas se entregarán al servicio de descontaminación autorizado	
	Las herramientas y equipos empleados deben lavarse a fondo con agua La ropa no desechable debe tratarse	

### 3.15 Asfixia. Medidas preventivas.

Riesgo	Asfixia.		
Origen y forma	Disminución de la concentración de oxígeno respirable en el aire por		
	desplazamiento de este en locales cerrados		
Medidas preventivas	En las instalaciones que disponen de extinción automática, basada en		
	gases que desplazan el oxígeno (ej CO2), se bloqueará el sistema de		
	extinción automática y se pasará a modo manual durante la permanencia		
	de trabajadores en la instalación cumpliendo además el protocolo de		
	aplicación para cada sistema		
	En operaciones en las que se utilicen gases que desplazan el oxigeno, (ej		
	soldadura con argón) en el interior de estos recintos, quedan prohibidas		
	de forma genérica. Solo se podrán autorizar a través de un permiso de		
	trabajo específico.		

PE.03287–AX.17 DIR 02 Edición: 5 Fecha: 13/12/2021 Página: 12 de 13

# DIR 02 Centro de transformación subterráneo



### 3.16 Agentes tóxicos. Medidas preventivas.

Riesgo	Exposición a agentes tóxicos.	
Origen y forma	Utilización de motores de combustión interna o equipos que generen	
	gases tóxicos (ej. soldadura)	
Medidas preventivas	s Se prohibirá la utilización en el interior de equipos de combustión intern	
	En caso de utilizarlos en zonas próximas al acceso al recinto se requerirá	
	un permiso de trabajo específico para estas operaciones	
	Tanto en el caso de motores como en el de equipos será necesaria:	
	Ventilación/extracción forzada para asegurar una correcta renovación de	
	aire	
	Medición en continuo de la atmósfera interior del recinto	

#### 3.17 Condiciones para la gestión de emergencias en la instalación.

Las condiciones para la gestión de emergencia en la instalación quedan recogidas en el documento de información de riesgos de referencia DIR12.

#### 4 REVISIONES

Revisión	Descripción del cambio	Fecha
0	Creación	01/2004
1	Reedición	12/2004
2	Modificación apartado 3.12	08/2005
3	Reedición	10/2016
4	Reedición	04/2020
5	Reedición y redacción de apartados 3.15 y 3.16	12/2021

PE.03287–AX.17 DIR 02 Edición: 5 Fecha: 13/12/2021 Página: 13 de 13